

POIDS

HU A TERMÉKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÉS ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Lamart márkájú terméket, amely Pierre Lamart nevét viseli

■ A termék tulajdonságai

- Négy pontos tenzometrikus érzékelő rendszerének használata
- Max. terhelhetőség: 5 kg/11 lb:0,4 oz 5 000 ml/176 fl oz
- Felbontás: 1 g/0,1 oz 1 ml/0,1 fl oz
- Bekapcsolás érintéssel/Automatikus kikapcsolás/Kikapcsolás érintéssel
- TARE funkció
- Víz és tej mennyiségének mérése
- Két tömegmértékegység: g - lb:oz
- Két űrmértékegység: ml - fl oz
- Lemerült elem/túlterhelés jelzése

■ A gombok funkciója



Bekapcsolás érintéssel/Kikapcsolás érintéssel/Nullázás/TARE



Mértékegység átkapcsolása: g - lb:oz, ml - fl oz
Üzemmód átkapcsolása: tömeg <—> tej mennyisége <—> víz mennyisége

■ Az LCD-kijelző leírása




—: negatív érték
⊤: TARE funkció
ml: űrmértékegység


g: tömegmértékegység
lb:oz: tömegmértékegység
fl oz: űrmértékegység




■ Az elemek behelyezése vagy cseréje



1. Először távolítsa el a szigetelő lapot a mérleg alapzatáról.




2. Vegye ki a lemerült elemet egy éles tárgy segítségével, és tegye be az új elemet.



3. Nyissa ki az elemtároló rekesz fedelét

■ Használat



Használat előtt helyezze a mérleget stabil, egyenes felületre. Bekapcsolás előtt tegyen a mérlegre egy tetszőleges edényt vagy tálat (szükség esetén).



Finoman érintse meg a (TARE) gombot a mérleg bekapcsolásához.




A mérleg LCD-kijelzőjén a bekapcsolódás közben kigyullad valamennyi szegmens.



Várja meg, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik egy „0”.




Tegye a mérni kívánt tételt a mérlegre (vagy szükség esetén a tálba). Az LCD-kijelzőn megjelenik a tömeg értéke.



A mérés után nyomja 3 másodpercig a (UNIT) gombot a mérleg kikapcsolásához. Vagy ne csináljon semmit, és a mérleg 2 percen belül automatikusan kikapcsol.


■ Üzemmód váltása

A mérleg három mérési üzemmóddal rendelkezik. Különböző tételek mérésekor a „UNIT” gomb megérintésével átkapcsolhat a kívánt mérési üzemmódba - tömeg mérése, tejmennyiség mérése vagy vízmennyiség mérése. Az LCD-kijelző bal sarkában megjelenik a kiválasztott mérési mód. Lásd feljebb az LCD-kijelző leírását.

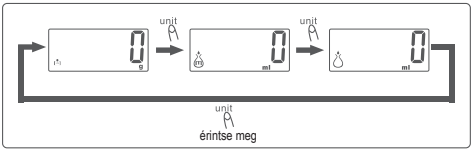

■ Mértékegység váltása

Ha a mérleg a metrikus (g, ml) vagy az angolszász (lb:oz, fl oz) mértékegység-rendszert ajánlja fel, átkapcsolhat g és lb:oz vagy ml és fl oz mértékegységek között.
A bekapcsolt mérlegen a (UNIT) gombot 3 másodpercig nyomva tartva változassa a mértékegységeket, amíg meg nem jelenik a kívánt g/lb:oz vagy ml/ fl oz egység.

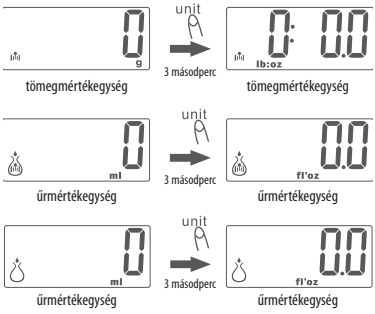

■ **TARE funkció**


A tára funkció lehetővé teszi az első tétel után a további tételek egymás utáni mérését anélkül, hogy az előző tételeket le kellene venni a mérlegről.




Finoman érintse meg a gombot a mérleg bekapcsolásához.



A mérleg LCD-kijelzőjén a bekapcsolódás közben kigyullad valamennyi szegmens.



Várja meg, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik egy „0". Tegyen egy edényt a mérleg lapjára.




Az LCD-kijelzőn megjelenik a az edény állandó tömege.



Érintse meg a gombot az edény tömegének törléséhez (visszaállítás nullára).



A bal alsó sarokban megjelenik a TARE funkció aktiválását jelző Ⓣ ikon.




Tegye az edénybe a hozzávalókat.




Az LCD-kijelzőn csak a hozzávalók tömege jelenik meg. Az gomb ismételt megérintésével további hozzávalókat mérhet.

■ **Negatív érték**




Negatív érték (lásd az LCD-kijelző leírását) akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a mérlegről levett egy tételt. Nyomja meg újra a gombot a negatív érték törléséhez - a kijelzőn újra „0" jelenik meg.


■ **Hiba jelzése**



A kijelzőn megjelenő „Lo" azt jelzi, hogy az elem kezd lemerülni. Kérjük, cserélje ki az elemet.




A kijelzőn megjelenő „Err" azt jelzi, hogy a mérleg túl van terhelve. Azonnal vegyen le róla valamit, nehogy meghibásodjon.



A kijelzőn megjelenő „unSt" azt jelzi, hogy a mérleg nem stabil a méréshez. Kérjük, járjon el a használati utasítások szerint.

■ **Karbantartás és ápolás**



- Használat előtt helyezze a mérleget stabil, egyenes felületre.
- Ne tegye ki a mérleget ütközésnek, és ne hagyja leesni, mert meghibásodhat.
- Ne terhelje túl a mérleget, és ne tegyen nehéz tárgyakat a kikapcsolt mérlegre.



- A mérleg rendkívül pontos elektronikus készülék, bánjon vele óvatosan.
- A mérleget ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Tartsa szárazon a felületét.
- A mérleget puha, nedves ronggyal tisztítsa, és ne használjon vegyi vagy súroló hatású tisztítószereket.

■ **Az elemekre vonatkozó utasítások**



- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, javasoljuk, hogy vegye ki az elemet, nehogy meghibásodjon a mérleg elektrolit-szivárgás miatt.
- Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva.



- Ne keverjen régi és új, más összetételű vagy márkájú elemeket, nehogy elektrolit-szivárgás vagy robbanás következzen be.
- Az elemeket ne melegítse, ne deformálja, és ne dobja tűzbe.



- Használt elemeket tilos lakossági hulladékgyűjtőkbe helyezni.
- Az elemek újrahasznosítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalokhoz.



A használt elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási hulladék közé. Amennyiben a környezetében rendelkezésre áll megfelelő gyűjtőhely, gondoskodjon a termék újrahasznosításáról.
Az újrahasznosításra vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az eladóhoz.

CE

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószereket (pl. maró hatású csőtisztító szert) – megsérülhet a felület.
Óvatlan kezelés esetén megsérülhet a felület (lepattoghat). Ezek a hibák a helytelen használat következményei, nincs szó termékhibáról. Javasoljuk, hogy a tisztítást mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerrel, puha törlőrongy vagy szivacs segítségével végezze. Tilos mosogatógépben mosni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék méretétől függően valamennyi terméken nyomtatott jelzések találhatók, amelyek tájékoztatnak a csomagolóanyagok, összetevők és tartozékok gyártásához használt anyagokról, valamint az újrahasznosításukról. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a hulladékudvaroknál. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag táskákat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladás veszélye fenyeget.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.

WARRANTY CARD

This product is covered by a 36-month warranty period from the date of purchase of the product. The warranty period commences on the date of purchase. The warranty card must be presented together with a valid proof of purchase of the given product. The provision of the warranty does not affect the rights of the buyer, which relate to the purchase of a product according to special legal regulations. Other relationships between the vendor and the buyer are governed by the valid provisions of the Civil Code.

PRODUCT (NAME/PRODUCT NUMBER/EAN):

SALE DATE:

VENDOR (business name and address):

STAMP AND SIGNATURE OF THE VENDOR/STORE:

This warranty card must be presented with every lodged complaint.

Always carefully store this warranty card.

The warranty card is only valid if it is legible and properly filled out with the stamp and signature of the vendor/store, sale date, address of the vendor/store and product description.

The warranty does not cover the following:

- the product was not used properly or was used in a way that contradicts this user's manual
- the product was modified or repaired at an unauthorised service centre or by an unauthorised person and original parts were not used for the repair.

NOTES / POZNÁMKY / MEGJEGYZÉSEK / NOTATKI / ЗАМЕТКИ / BILJEŠKE / POJASNILA / AUFZEICHNUNGEN / NOTES / NOTE / NOTAS



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111,100 00 Praha 10,Czech Republic

www.lamart.cz